


EEH / EEB 6500.05/6600.05**Touch-Control lässt sich bei laufendem Betrieb nicht mehr bedienen**

Bei einer Temperaturen über 60°C kann es vorkommen, dass sich die Touch-Control nicht mehr einstellen lässt. Der Grund dafür ist Feuchtigkeit, die sich zwischen Anzeigeplatine und Elektronikplatine gebildet hat.

Um dies zu verhindern, muss eine Klebefolie aufgebracht werden.

Dazu bitte wie folgt vorgehen:

1. Glasfrontscheibe ausbauen und auf eine saubere, weiche Auflage legen.

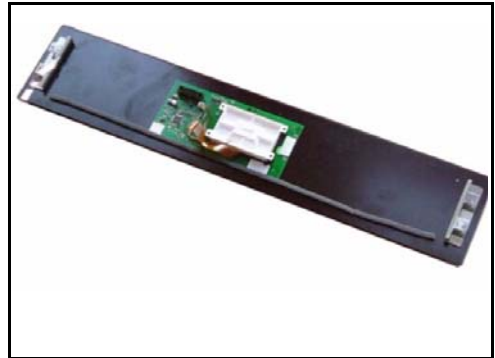

2. Auf dem Flachbandkabel den Folienträger auflegen. Es wird so verhindert, dass sich das Flachband verschiebt.



3. Folie gleichmäßig aufkleben.



4. Dabei die Folienränder gleichmäßig und fest ohne Luftblasen auf der Glasscheibe andrücken.



5. Mit einem scharfen Messer die Folie am Flachband-Kabelanschluss mittig aufschneiden.



6. Flachbandkabel aufstecken und die Klebefolie ringsum andrücken.



7. Glasfrontscheiben wieder einbauen und dabei auf genauen Sitz achten.
Folie dabei nicht beschädigen.

8. Funktionsprüfung und VDE durchführen.