

Redacción: D. Rutz  
Fecha: 02.08.2004

Tlfo: (0209) 401 733  
Fax: (0209) 401 743




### Cubierta modificada del canal de entrada (cubo de rotor para brazo pulverizador inferior) IGV 645.0/1/2

En los aparatos más antiguos (anteriores a la semana de producción 10/04) se presentaron problemas con los brazos pulverizadores tocando estos el tubo de admisión. En los aparatos más nuevos se modificó correspondientemente la cubierta.

El n.º de rec. 434 773 permanece igual.

**Atención** El cierre de resorte del tubo de admisión es una unión única. Para evitar daños, el sistema (compuesto por cubierta, filtro y tubo de admisión) se debería ensamblar fuera del aparato, porque de esta manera es más fácil controlar si la unión es correcta. Una vez realizado el montaje, no compruebe el punto de unión ejerciendo una fuerza excesiva para que el bloqueo no se desenclave.

Cubierta modificada

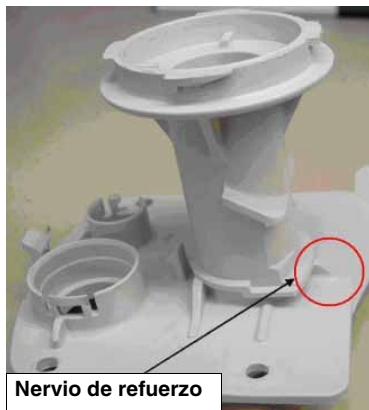

Cubierta antigua



Versión actual desde el día 08.09.2003:

