


## Vervangen van de kookzone-temperatuurvoeler (RD-nr. 538 216) bij de EKI

Deze beschrijving dient alleen ter ondersteuning van opgeleid servicepersoneel en is daarom sterk vereenvoudigd!!

Een defecte voeler wordt als volgt vervangen:

Zoals op de volgende afbeelding getoond voorzichtig de isolatie van de kookzones waarvan de voeler defect is, optillen en de voeler door de opening in het midden van de isolatie uittrekken.

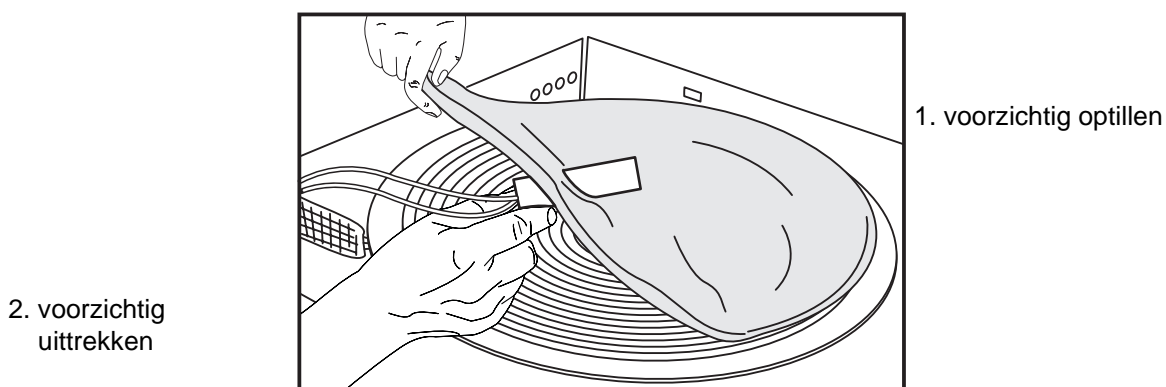

Afhankelijk van de kookzone wordt verder op verschillende manieren te werk gegaan.

Defecte voeler links voor

