

**Gewijzigde afdekking van de inloepschacht (rotornaaf voor onderste sproeiarm)  
IGV 645.0/1/2**

Bij oudere modellen (ouder dan productieweek 10/04) bestonden er problemen met de sproeiarmen, die met de toevoerbuis in contact kwamen. Bij de nieuwere modellen is de afdekking desbetreffend gewijzigd. Het RD-nr. 434 773 blijft bestaan.

**Let op** De snapsluiting van de toevoerbuis is een eenmalige verbinding. Om schade te voorkomen moet het systeem (bestaand uit afdekking, filter en toevoerbuis) buiten het apparaat worden ineengezet, omdat zo makkelijker kan worden gecontroleerd of de verbinding correct is. Het verbindingspunt na het inbouwen niet te krachtig controleren om te vermijden dat de blokkering loskomt.

gewijzigde afdekking




versterkingsrib

oude afdekking



oude versie

**Actuele versie sinds 08.09.2003:**

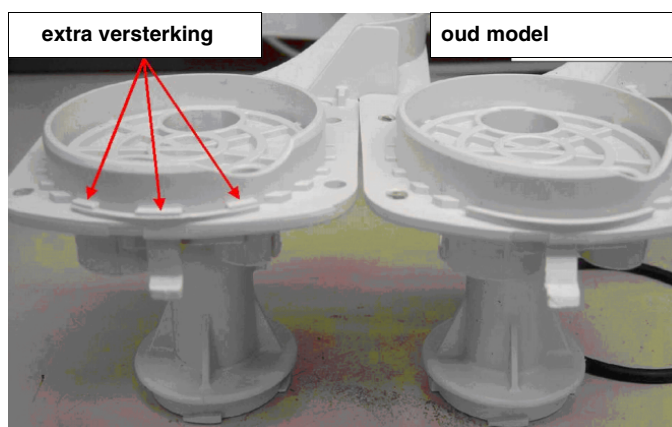

extra versterking

oud model