
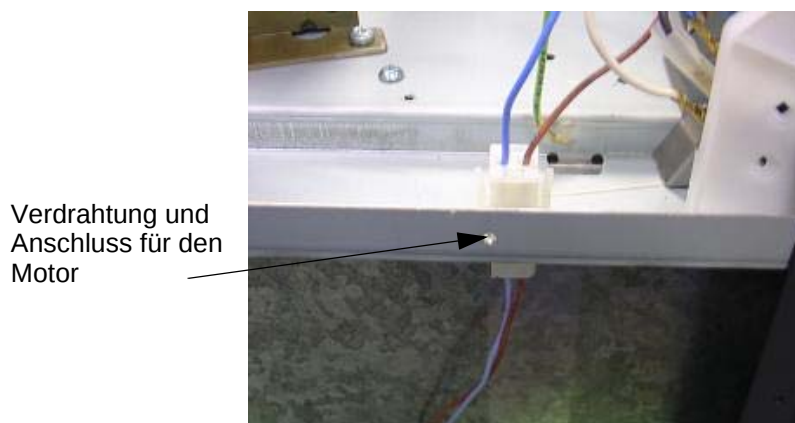


Motor für Drehteller 2,5/3 U/min (Metallwelle)

Betroffene Modelle: MC 32 BIS; MW 32 BIS; MW 32 BIT

Wenn eine Störung im Motor für den Drehteller auftritt, bitte folgendes überprüfen:

- ob der Wert der Motorwicklung zwischen den Anschlussklemmen $14,7\text{ K}\Omega$ beträgt;
- ob der Motor richtig und fest angeschlossen ist.

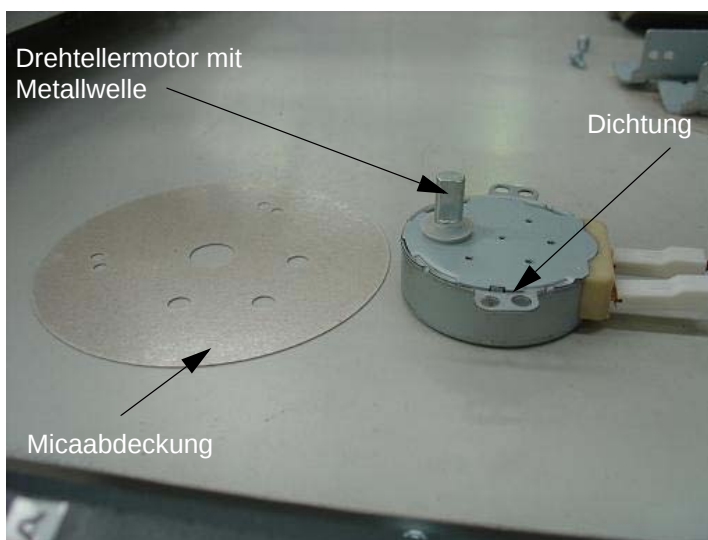

ET-Nr. 162030 - Drehtellermotor mit Welle aus Metall

ET-Nr. 163223 - Dichtung für Drehtellermotor

ET-Nr. 163220 - Isolierung des Drehtellermotors Mica